

SUBARU

СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Публ. №SB16-021-2
(Регистрационный номер FHI B2016-003)
Сервисный департамент

Издан: 02 марта 2016 г.
Fuji Heavy Industries Ltd.
Напечатано в Японии

Тема:	Меры по устранению проблемы неработающей электромагнитной муфты
Затронутые категории функции и системы в руководстве по обслуживанию	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА > СИСТЕМА HVAC (СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА) > Компрессор
Наименования затронутых деталей в Subaru Fast:	COMPRESSOR ASSEMBLY (Компрессор)
Вступление	В настоящем сервисном бюллетене приводится информация о детали для устранения проблемы с электромагнитной муфтой компрессора кондиционера. Деталь для устранения проблемы введена с целью улучшения работы муфты. (Версия 2) Измененные положения показаны красным цветом.

1. Затронутая модель автомобиля

Применимость к модели	Спецификация	Модельный год
WRX/WRX STI	Северная Америка, Европа, Общие	15МГ – 16МГ
FORESTER	Северная Америка, спецификация K4	14МГ – 16МГ
	Европа, Общие (Кроме спецификации K4)	13МГ – 16МГ
IMPREZA/XV	Северная Америка, Европа, Общие	14МГ – 16МГ

Настоящая информация НЕ применяется к моделям SIA.

2. Описание проявления неисправности и модернизации

Клиенты могут выразить претензии по поводу указанного ниже проявления неисправности. Введены меры по устранению данного проявления неисправности. Их содержание также приведено ниже.

Электромагнитная муфта не работает.	Электромагнитная муфта может не работать даже при включении выключателя кондиционера, поскольку для некоторых электромагнитных муфт существует вероятность неправильной установки пружины якоря по производственным причинам.
-------------------------------------	---

3. Введение мер по устранению проблемы в производстве (номера VIN, начиная с которых в производство введены изменения)

Указанные выше меры по устранению проблемы введены на автомобилях, собираемых на производственной линии. Ниже приведены номера VIN, начиная с которых данное изменение введено на производственной линии. Символы в номере VIN изменяются в зависимости от модели. Хотя символ “*” в номере VIN указывает на переменный символ, Вы должны обязательно определить символ, указанный в номере VIN для затронутого диапазона автомобилей. Значения каждого символа номера VIN приведены в разделе “Идентификация” главы “Общая информация” руководства по обслуживанию.

Применимость к модели	Рынок сбыта			VIN
WRX/WRX STI	Северная Америка			G*819283
	Европа, Общие	Модель с левосторонним управлением		G*008762
FORESTER	Северная Америка			G*469916
	Европа, Общие	Модель с левосторонним управлением		F*228904
				G*259029
IMPREZA/XV	Северная Америка	Модель с левосторонним управлением	4-дверная модель	G*004001
			5-дверная модель	G*212351
	Европа, Общие	Модель с левосторонним управлением	4-дверная модель	G*115002
			5-дверная модель	F*242345
				G*255030

4. Информация о деталях и их взаимозаменяемости

Номер детали остался без изменений. Мы просим Вас проверить производственный номер.

№	Новые детали	Новые детали	Взаимозаменяемость	Старые детали	Комментарии
1	Номер детали	73111VA000	Новая деталь на старый автомобиль: <u>Да</u> Старая деталь на новый автомобиль: <u>Нет</u>	←	WRX/WRX STI
	Наименование детали	COMPRESSOR ASSEMBLY (Компрессор)		←	
2	Номер детали	73111FJ030		←	IMPREZA/XV (ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ)
	Наименование детали	COMPRESSOR ASSEMBLY (Компрессор)		←	
3	Номер детали	73111FJ040		←	FORESTER IMPREZA/XV (Кроме ГИБРИДНОЙ МОДЕЛИ)
	Наименование детали	COMPRESSOR ASSEMBLY (Компрессор)		←	

<Процедура проверки>

Для оценки используйте следующие данные. Введение меры по устранению проблемы стартовало с начала октября 2015 года (51001*****).



Для проверки используется поле “SERI No.” (Серийный номер). Например, данный серийный номер означает 3 декабря 2013 г.”

SERI No. 3 12 03 55881

↓ ↓ ↓ ↓

Год Месяц День Индивидуальный номер

5. Порядок работы

Если имеются жалобы на то, что “Электромагнитная муфта не работает”, **выполните процедуру поиска и устранения неисправности в соответствии с руководством по обслуживанию.**

1. Проверьте VIN.
2. Если VIN относится к периоду до введения мер по устранению проблемы, закажите компрессор кондиционера, предназначенный для устранения проблемы и соответствующий автомобилю клиента.
3. Замените детали предназначенными для устранения проблемы.

6. Время выполнения работ

Все работы по замене должны соответствовать стандартному времени выполнения работ из руководства по единым ставкам нормативного времени работы ГНІ.

Конец

ОСТОРОЖНО: ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ НЕПОДГОТОВЛЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ДАННОГО ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

Сервисные бюллетени предназначены для использования **ТОЛЬКО** профессиональными техническими специалистами. Они выпускаются для того, чтобы информировать данных технических специалистов о состояниях, которые могут возникать на некоторых автомобилях, или предоставлять информацию, которая может помочь в выполнении надлежащего технического обслуживания автомобиля. Должным образом обученные технические специалисты имеют оборудование, инструменты, инструкции по технике безопасности и навыки для правильного и безопасного выполнения работ. При наличии описания состояния, **НЕ ПРЕДПОЛАГАЙТЕ**, что данный сервисный бюллетень относится к Вашему автомобилю, или что Ваш автомобиль попадает в такое состояние.