

SUBARU

SERVICE BULLETIN

Публ. №SB13-089
(Регистрационный номер FHI U2013-058)
Сервисный департамент

Издан: 3 сентября 2013 г.
Fuji Heavy Industries Ltd.
Напечатано в Японии

| | |
|--------------------------------|--|
| Тема: | Изменение блока управляющих клапанов (с дополнительным сетчатым фильтром) для бесступенчатых трансмиссий типа TR58 и TC58 |
| Применимость к системе: | Бесступенчатая трансмиссия |
| Применимость к деталям: | Блок управляющих клапанов |
| Вступление: | В настоящем сервисном бюллетене приводится информация о применении на производственной линии нового блока управляющих клапанов с дополнительным сетчатым фильтром. Кроме того, введены запасные части. |

| Применимость к модели | Спецификация* | Модельный год |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| LEGACY | Северная Америка, Европа и Общие | 13МГ и более поздние |
| FORESTER | Северная Америка и Бразилия | 14МГ и более поздние |
| FORESTER | Европа и общие (кроме Бразилии) | 13МГ и более поздние |
| IMPREZA | Северная Америка, Европа и Общие | 12МГ и более поздние |

* Все рассматриваемые модели представляют собой автомобили с бесступенчатой трансмиссией типа TR58 или TC58.

1. Содержание

В контуре добавлен дополнительный фильтр, задерживающий любые загрязнения и предотвращающий их попадание в электромагнитный клапан.

2. Информация о деталях

| Наименование детали | Примечание | Номер детали | Деталь узла | | Взаимозаменяемость |
|---|------------|--------------|---|------------|---|
| | | | НОВАЯ | СТАРАЯ | |
| BODY AY-CONT VLV KIT (КОМПЛЕКТ БЛОКА УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ)* | TR58 (AWD) | 31825AA050 | BODY AY-CONT VLV (БЛОК УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ) | | Новая деталь на старый автомобиль: Да |
| | | | 31706AA071 | 31706AA070 | |
| BODY AY-CONT VLV KIT (КОМПЛЕКТ БЛОКА УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ)* | TC58 (FWD) | 31825AA060 | BODY AY-CONT VLV (БЛОК УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ) | | Старая деталь на новый автомобиль: Нет |
| | | | 31706AA081 | 31706AA080 | |

Примечание:

* BODY AY-CONT VLV KIT (КОМПЛЕКТ БЛОКА УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ) содержит следующие детали. Хотя номер детали для КОМПЛЕКТА НЕ изменился, но деталь узла (BODY AY-CONT VLV (БЛОК УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ)) обновлена.

31706AA071 или 081 (BODY AY-CONT VLV (БЛОК УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ))

18761AA010 (SEAT-SPECIAL TOOL (СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - ОПОРА))

3. Сроки внедрения

Дополнительный фильтр применен, начиная со следующих номеров трансмиссии.

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Для Европейского и Общих рынков: | Для Северной Америки: |
| Трансмиссия №231855 или 728296 | Трансмиссия №344033 |

4. Начальные номера VIN

| Автомобиль | Спецификация | Левостороннее управление/ Правостороннее управление | Номер кузова |
|------------------------------|---|--|--------------|
| Legacy (Универсал) | Европа, Общие | Левостороннее управление | D*171902 |
| | | Правостороннее управление | D*060817 |
| Legacy (Седан) | Европа, Общие | Левостороннее управление | D*036103 |
| | | Правостороннее управление | D*023153 |
| Legacy (производство SIA) | *Начальный номер VIN в настоящий момент определяется. | | |
| Forester | Северная Америка | - | E*492310 |
| | Европа, Общие | Левостороннее управление | D*052376 |
| | Европа, Общие | Правостороннее управление | D*015908 |
| Impreza | Северная Америка | - | C*004457 |
| | Европа, Общие | Левостороннее управление | C*004984 |
| | Европа, Общие | Правостороннее управление | D*008101 |

Конец