

SUBARU

СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Публ. №SB13-112
(Регистрационный номер FHI U2013-111)
Сервисный департамент

Издан: 18 ноября 2013 г.
Fuji Heavy Industries Ltd.
Напечатано в Японии

Тема:	Для повышения удобства технического обслуживания введено новое уплотнительное кольцо на датчике частоты вращения
Применимость к системе:	Датчик частоты вращения бесступенчатой трансмиссии
Применимость к деталям:	Уплотнительное кольцо (806913270, 13099AA050), комплект прокладок и уплотнительных колец бесступенчатой трансмиссии (31017AA000, 010, 020)
Вступление:	В настоящем сервисном бюллетене приводится информация о введении в качестве новой запасной части уплотнительного кольца для датчика частоты вращения для повышения удобства технического обслуживания. Одновременно изменен состав комплекта прокладок с учетом добавления нового уплотнительного кольца.

Применимость к модели	Спецификация	Модельный год
LEGACY	Все модели, оснащенные бесступенчатой трансмиссией	10МГ и более поздние
FORESTER	Северная Америка, оснащенные бесступенчатой трансмиссией	14МГ и более поздние
	Европа, Общие, оснащенные бесступенчатой трансмиссией	13МГ и более поздние
IMPREZA	Все модели, оснащенные бесступенчатой трансмиссией	12МГ и более поздние
EXIGA	Общие модели, оснащенные бесступенчатой трансмиссией	10МГ и более поздние

1. Содержание:

Уплотнительное кольцо, устанавливаемое на некоторых датчиках частоты вращения, используемых в бесступенчатой трансмиссии, не было введено в качестве запасной части. Для повышения удобства технического обслуживания, в качестве запасной части введено новое уплотнительное кольцо для некоторых датчиков частоты вращения. Одновременно изменен состав комплекта прокладок с учетом добавления нового уплотнительного кольца, несмотря на то, что номер детали для комплекта прокладок остался прежним.

2. Информация о деталях и их взаимозаменяемости:

Соответствие номера детали уплотнительного кольца датчику частоты вращения:

Номер детали датчика частоты вращения	Номер детали уплотнительного кольца	Применимость к бесступенчатой трансмиссии
31937AA071	-806913270	TR690
31937KA060	-806913270	TR690, TR58, TC58
31937AA170	13099AA050	TR58, TC58

Соответствие номеров комплекта прокладок внесенным дополнительным компонентам

Номер детали комплекта прокладок и уплотнительных колец для бесступенчатой трансмиссии	Номера деталей дополнительных компонентов	Применимость к бесступенчатой трансмиссии
31017AA000	-806913270	TR690
31017AA010	-806913270, 13099AA050	TR58
31017AA020	-806913270, 13099AA050	TC58

(Несмотря на то, что состав комплекта прокладок изменен с учетом добавления новых уплотнительных колец, номер детали самого комплекта прокладок остается тем же, как показано выше).

3. Порядок работы

В случае снятия датчика частоты вращения с корпуса, при повторной установке замените уплотнительное кольцо новым.

4. Время выполнения работ

Время выполнения работ при замене датчика частоты вращения отличается мало, поскольку заменяется только уплотнительное кольцо.

КОНЕЦ