5　マニュアルトランスアクスル

変更概要 …… 5－2
シフトレバー　&
コントロールケーブル …… 5－2
脱着構成図 …… 5－3
トランスアクスルオイルクーラー… 5－4
脱着構成図 …… 5－4

無断複製禁止

T0003787

変更概要

トヨタ セリカ修理書／追補板（品番 62331,1990 年 8 月発行）の内容に以下の項目を変更および追加しました。
1 シフトレバーの脱着要領の変更 また、シフトレバーは非分解になりました
2 トランスアクスルオイルクーラーの脱着要領の追加（GT-FOUR RC）

T0003788


シフトレバー & コントロールケーブル

注意
- ケーブルの先端を持ってこじらない。
- ケーブルおよびブーツ部をたたくなど無理な力をかけない。
- ケーブル取り扱い時、曲げ半径を 150㎜以下にしない。
- ケーブルとリテーナー接続時、ケーブル取り付け部のペイントマーキングをリテーナーのスリットに合わせて組み付ける。

5

無断複製禁止

脱着構成図

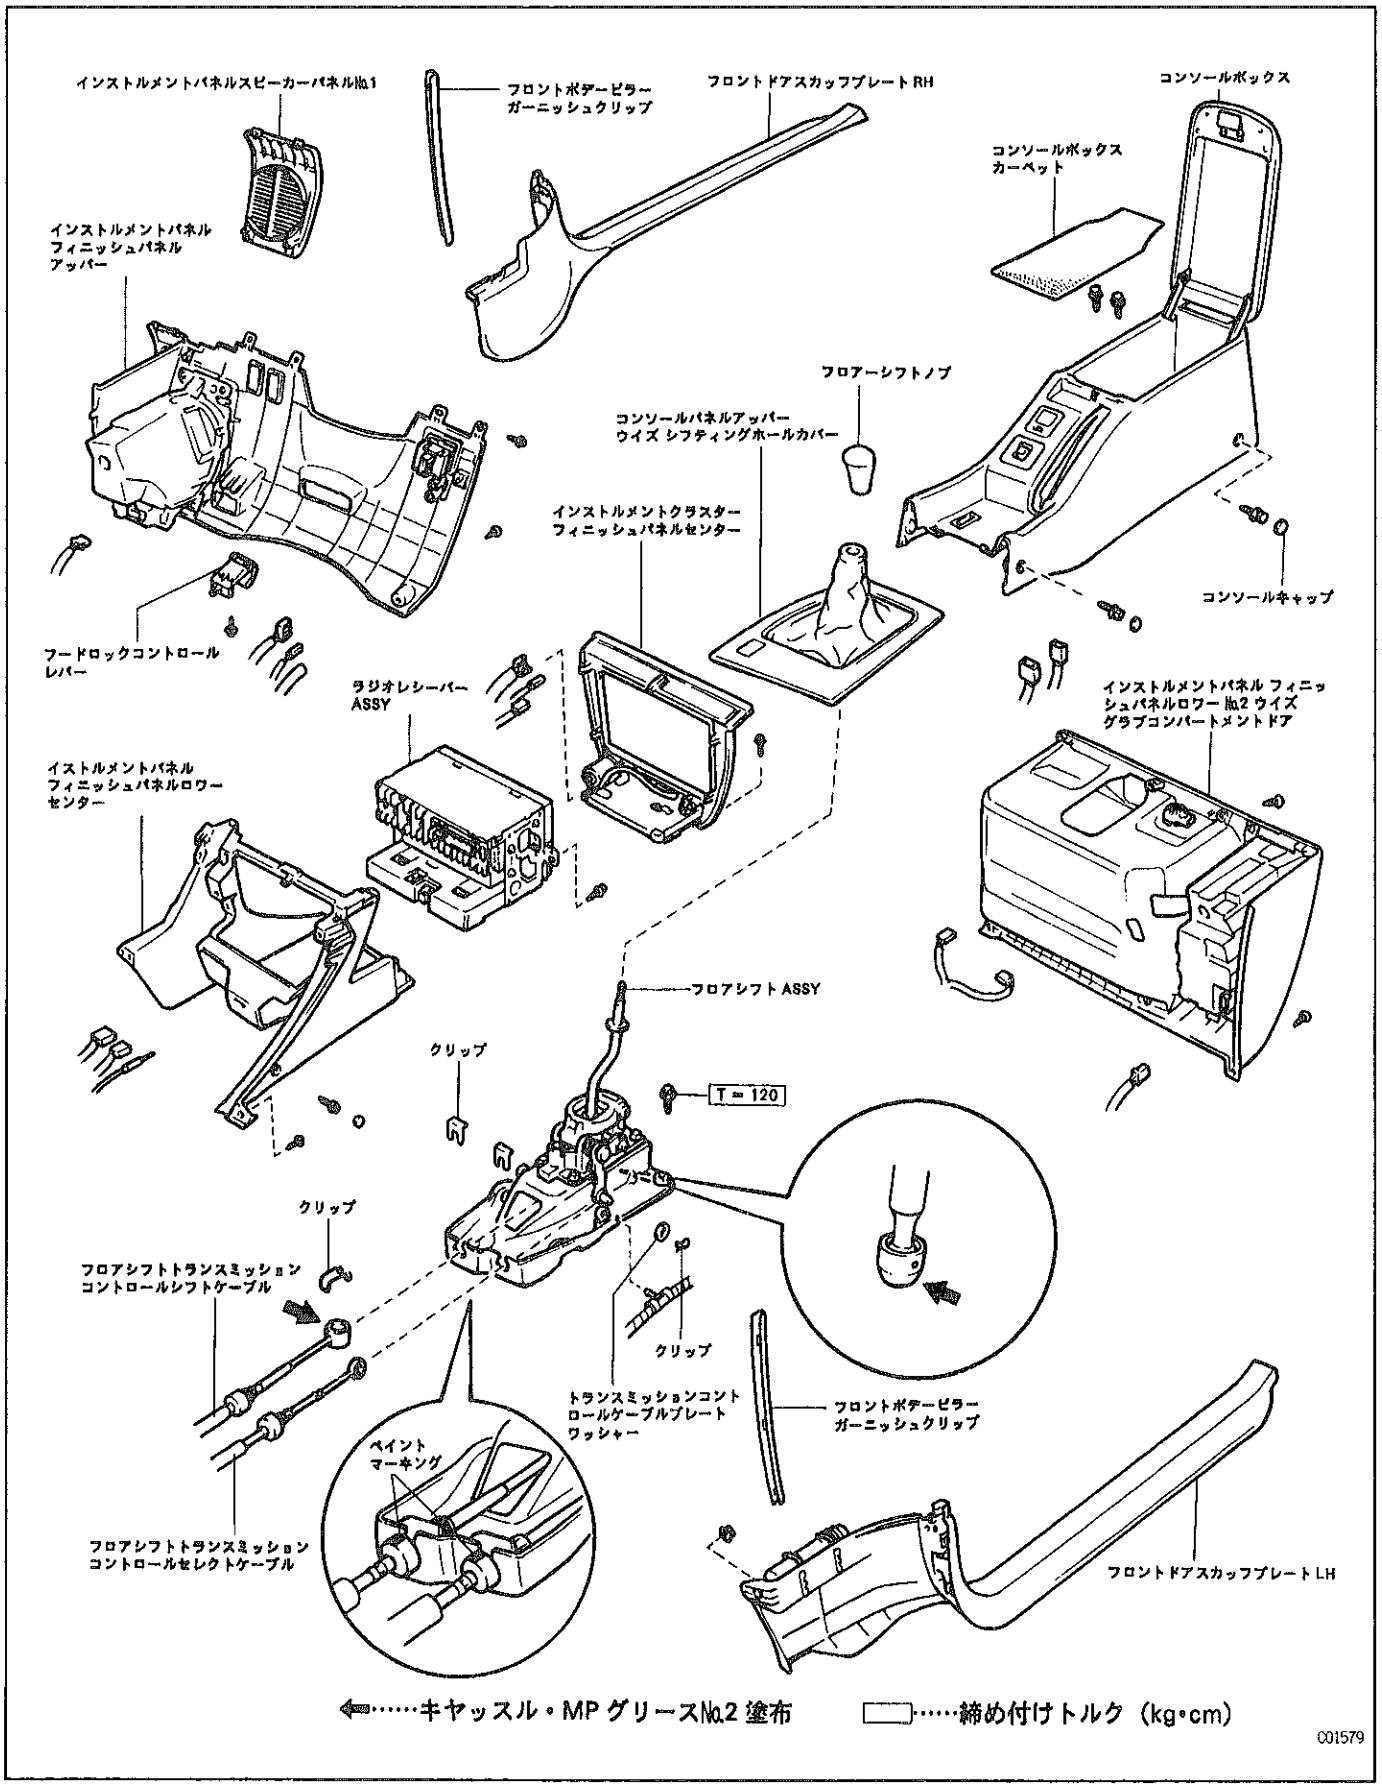


無断複製禁止

T0003773

トランスアクスル
オイルクーラー

脱着構成図

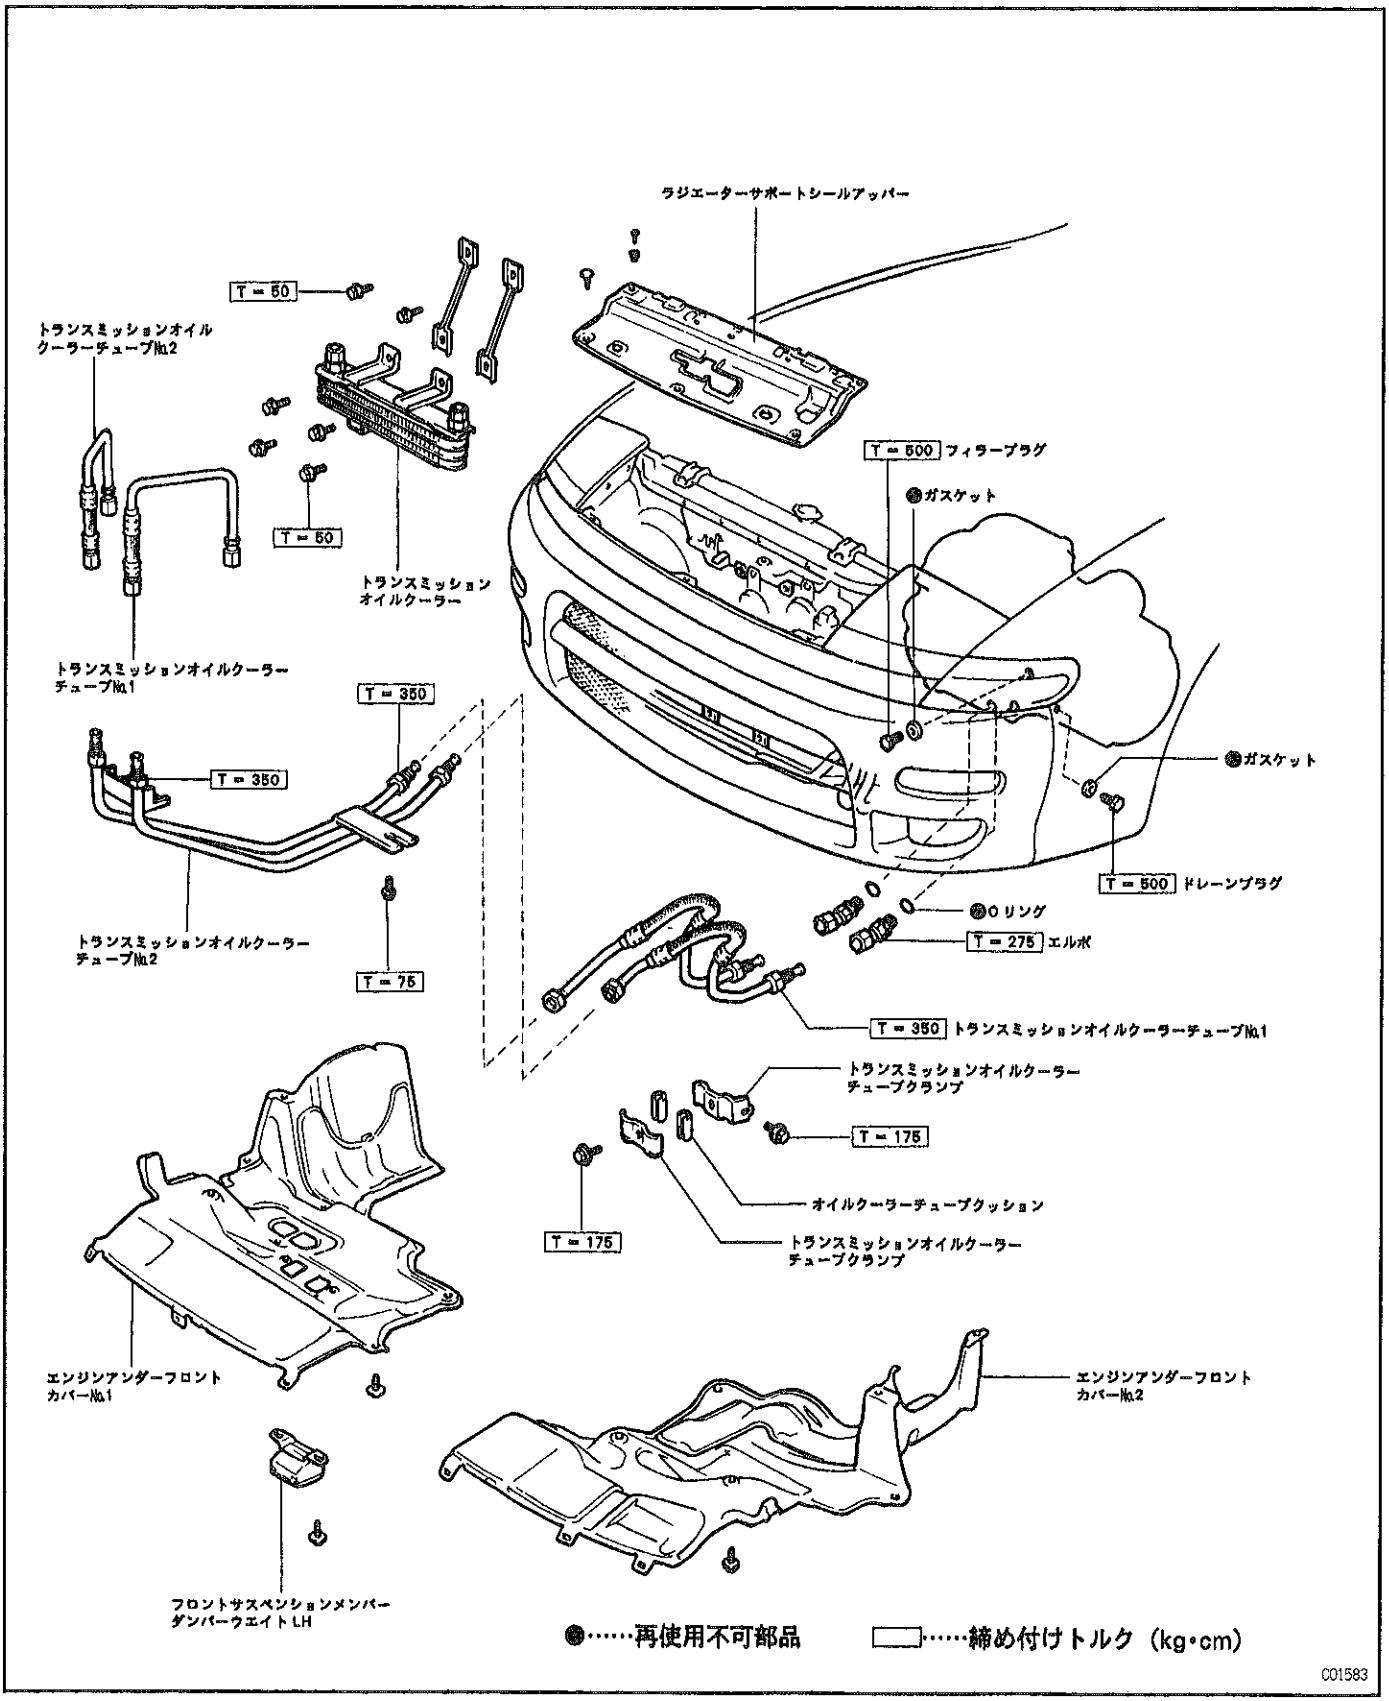

無断複製禁止