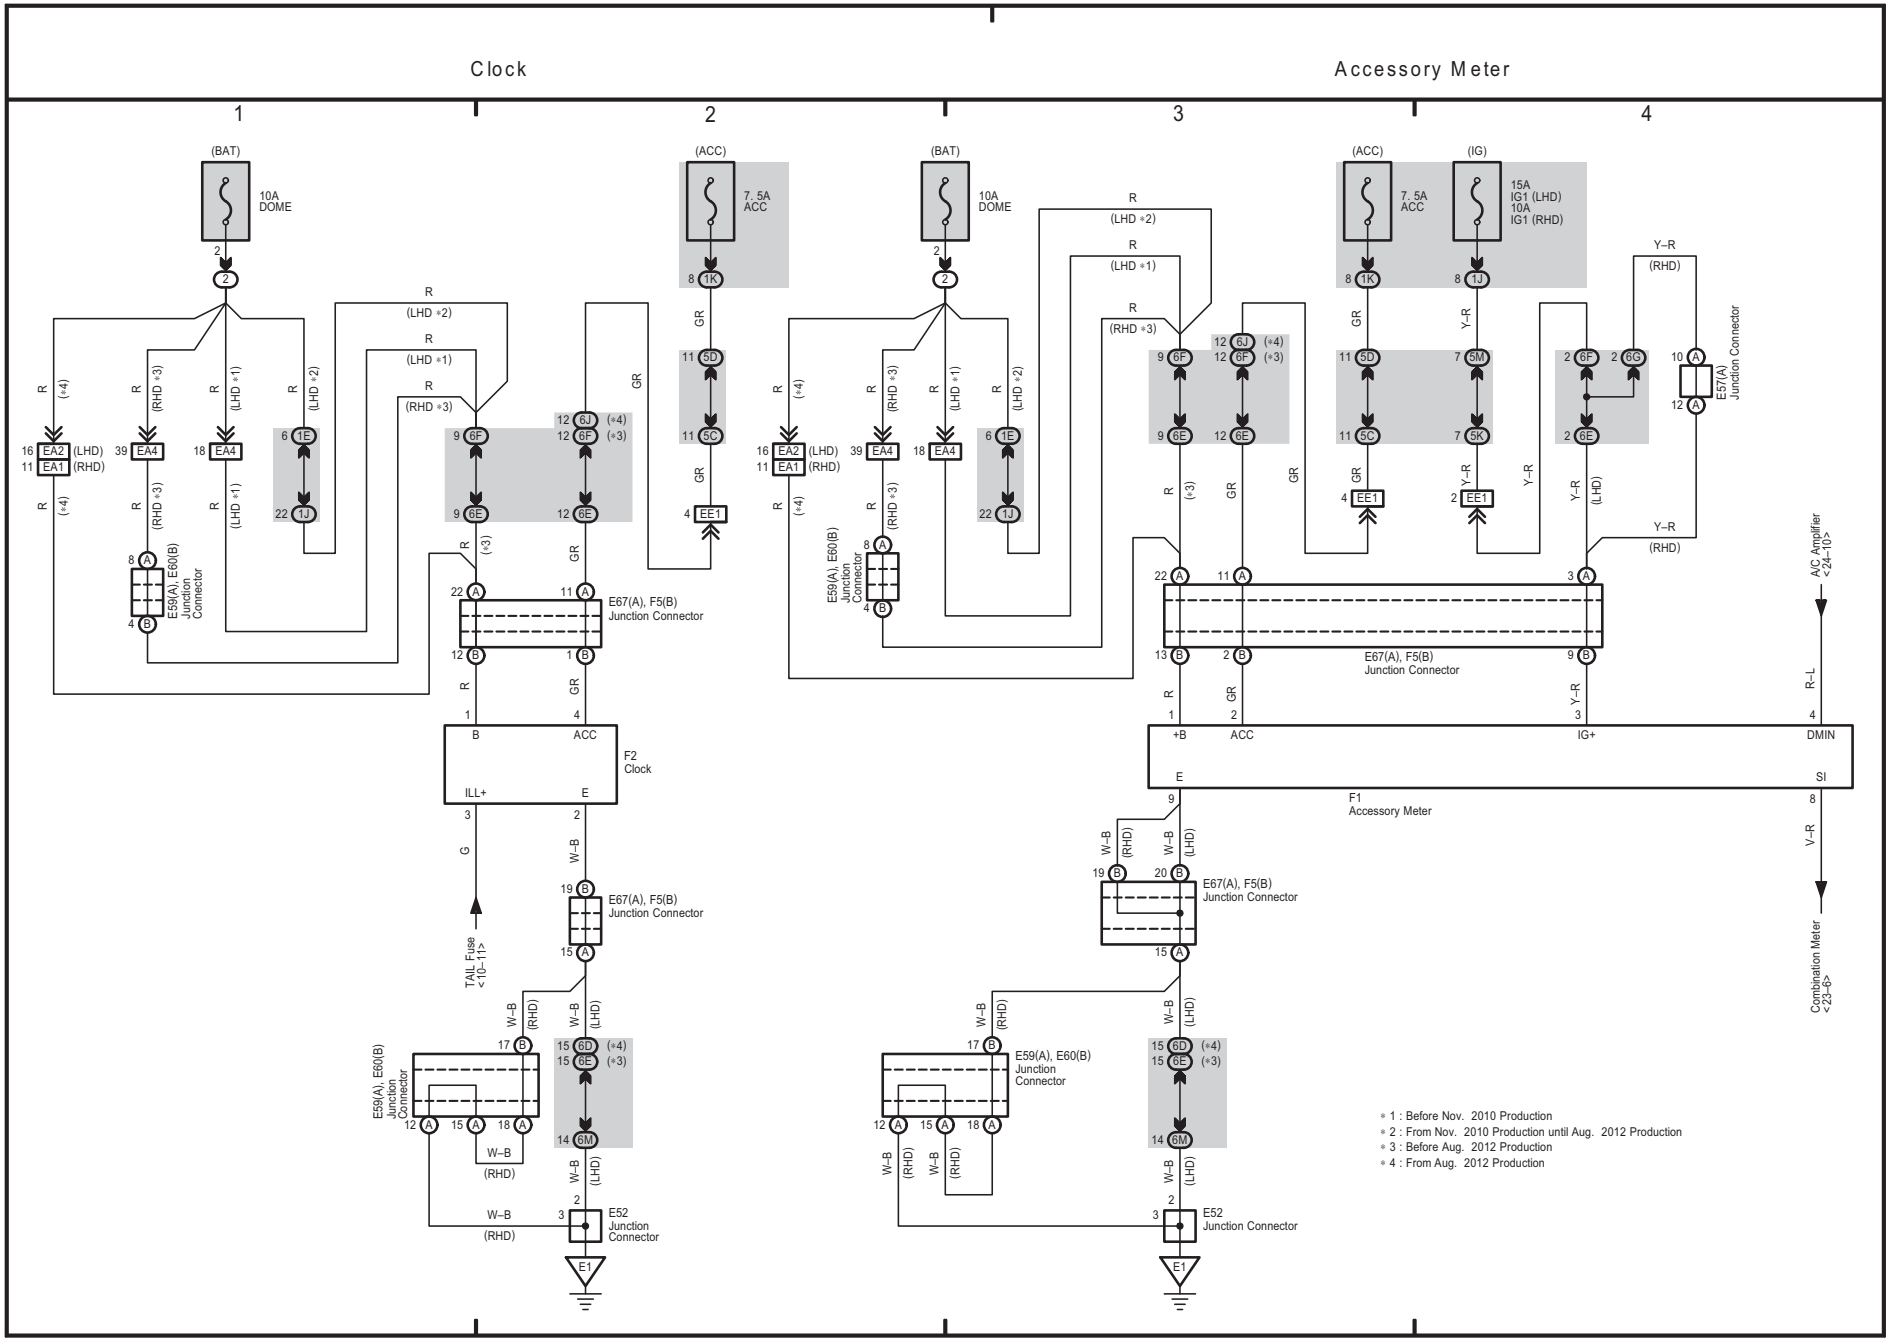

Clock
Accessory Meter
1
2
3
4
(BAT)
10A
DOME
(ACC)
7. 5A
ACC
(IG)
15A
IG1 (LHD)
10A
IG1 (RHD)
R
(LHD *2)
R
(LHD *1)
R
(RHD *3)
R
(*4)
GR
Y–R
(RHD)
Y–R
(LHD)
R–L
V–R
G
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
EA2 (LHD)
EA1 (RHD)
EA4
1E
1J
1K
5D
5C
EE1
6F
6E
6J
6G
5M
5K
1J
E59(A), E60(B) Junction Connector
E67(A), F5(B) Junction Connector
E57(A) Junction Connector
F2
Clock
B
ACC
ILL+
E
F1
Accessory Meter
+B
ACC
IG+
DMIN
SI
E52 Junction Connector
E1
TAIL Fuse <10–11>
A/C Amplifier <24–10>
Combination Meter <23–6>
* 1 : Before Nov. 2010 Production
* 2 : From Nov. 2010 Production until Aug. 2012 Production
* 3 : Before Aug. 2012 Production
* 4 : From Aug. 2012 Production